

Vstup do stroje na první sklád teleskopického krytu
Podesta pro obsluhu není součástí dodávky
Raised platform is not the part of delivery

Agregát chladícího oleje
Agregat of cooling oil
Agregat kühlung Öl

Bezpečnostní prostor před elektroskříní
Safety space in front of electrobox


Vodní hospodářství
Water tank

Místo pro připojení stlačeného vzduchu.
Hadici nebo ocelovou trubku zakončit 1/2" kohoutem.
Kvalita stlačeného vzduchu:
- max. velikost pevných částic 15 micro
- max. hustota pevných částic 8mg/m³
- max. obsah oleje 5 mg/m³
- tlak min 6,5 až 8bar





Connection point for compressed air
Connection point with 1/2" closing valve
Compressed air quality:
- max particle size 15 micro
- max particle density 8mg/m³
- max total oil content 5 mg/m³
- minimum pressure 6,5 - 8 bar

Stelle für den Druckluftanschluss.
Den Schlauch der Druckluft mit einem 1/2" Hahn beenden.
Qualität der Druckluft:
- maximale Größe von festen Partikeln 15 micro
- maximale Dichte von festen Partikeln 8 mg/m³
- maximaler Ölgehalt 5 mg/m³
- min. druck 6,5 - 8 bar

F (1 : 10)

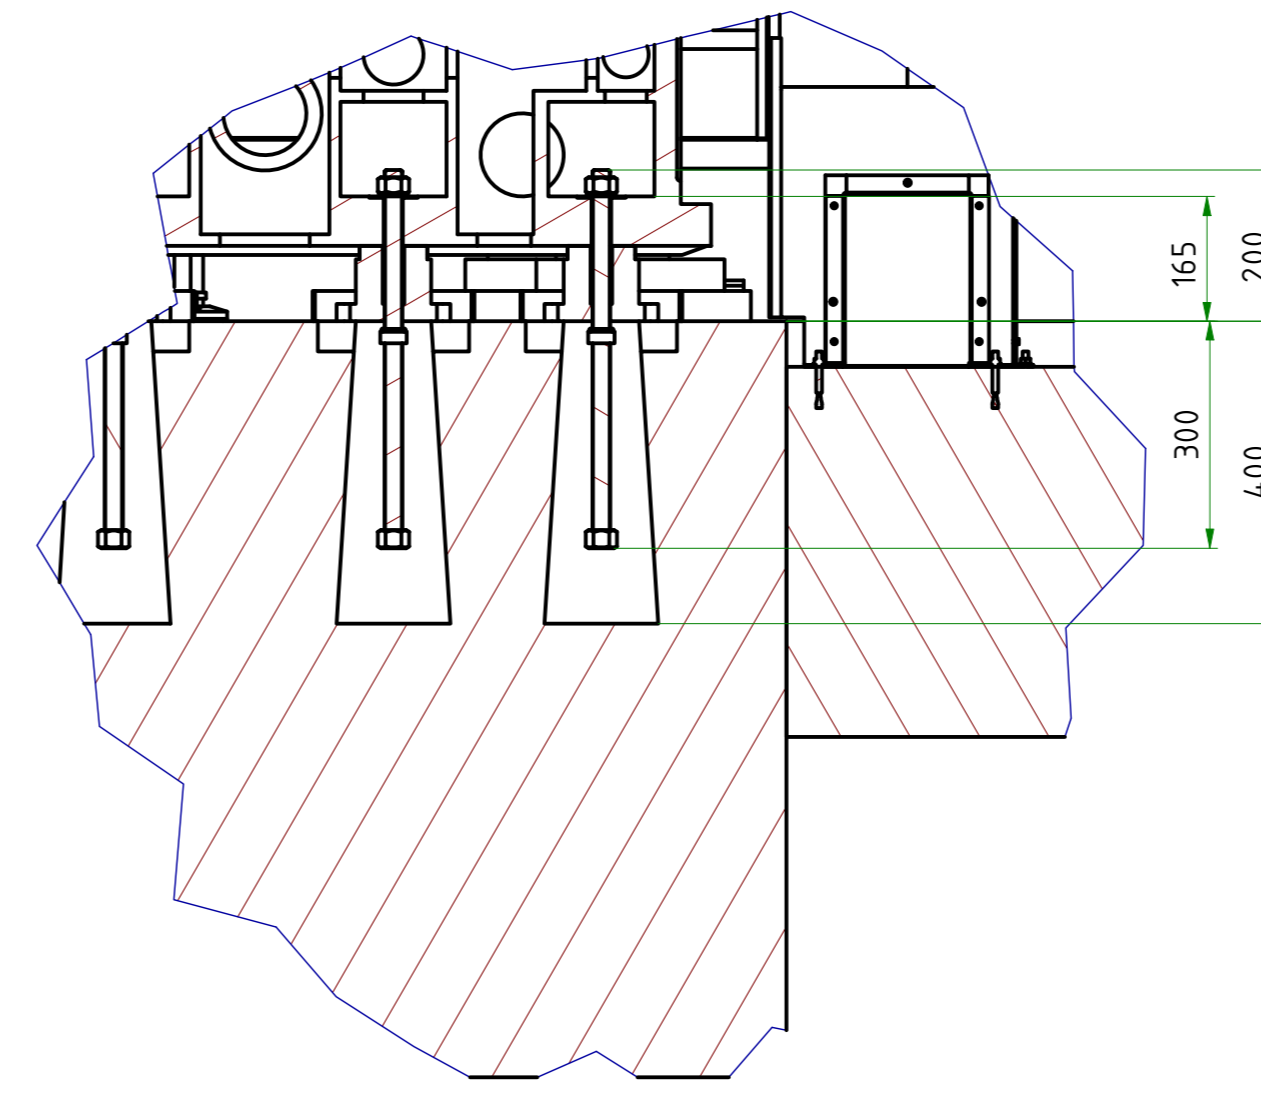

G-G (1 : 25)

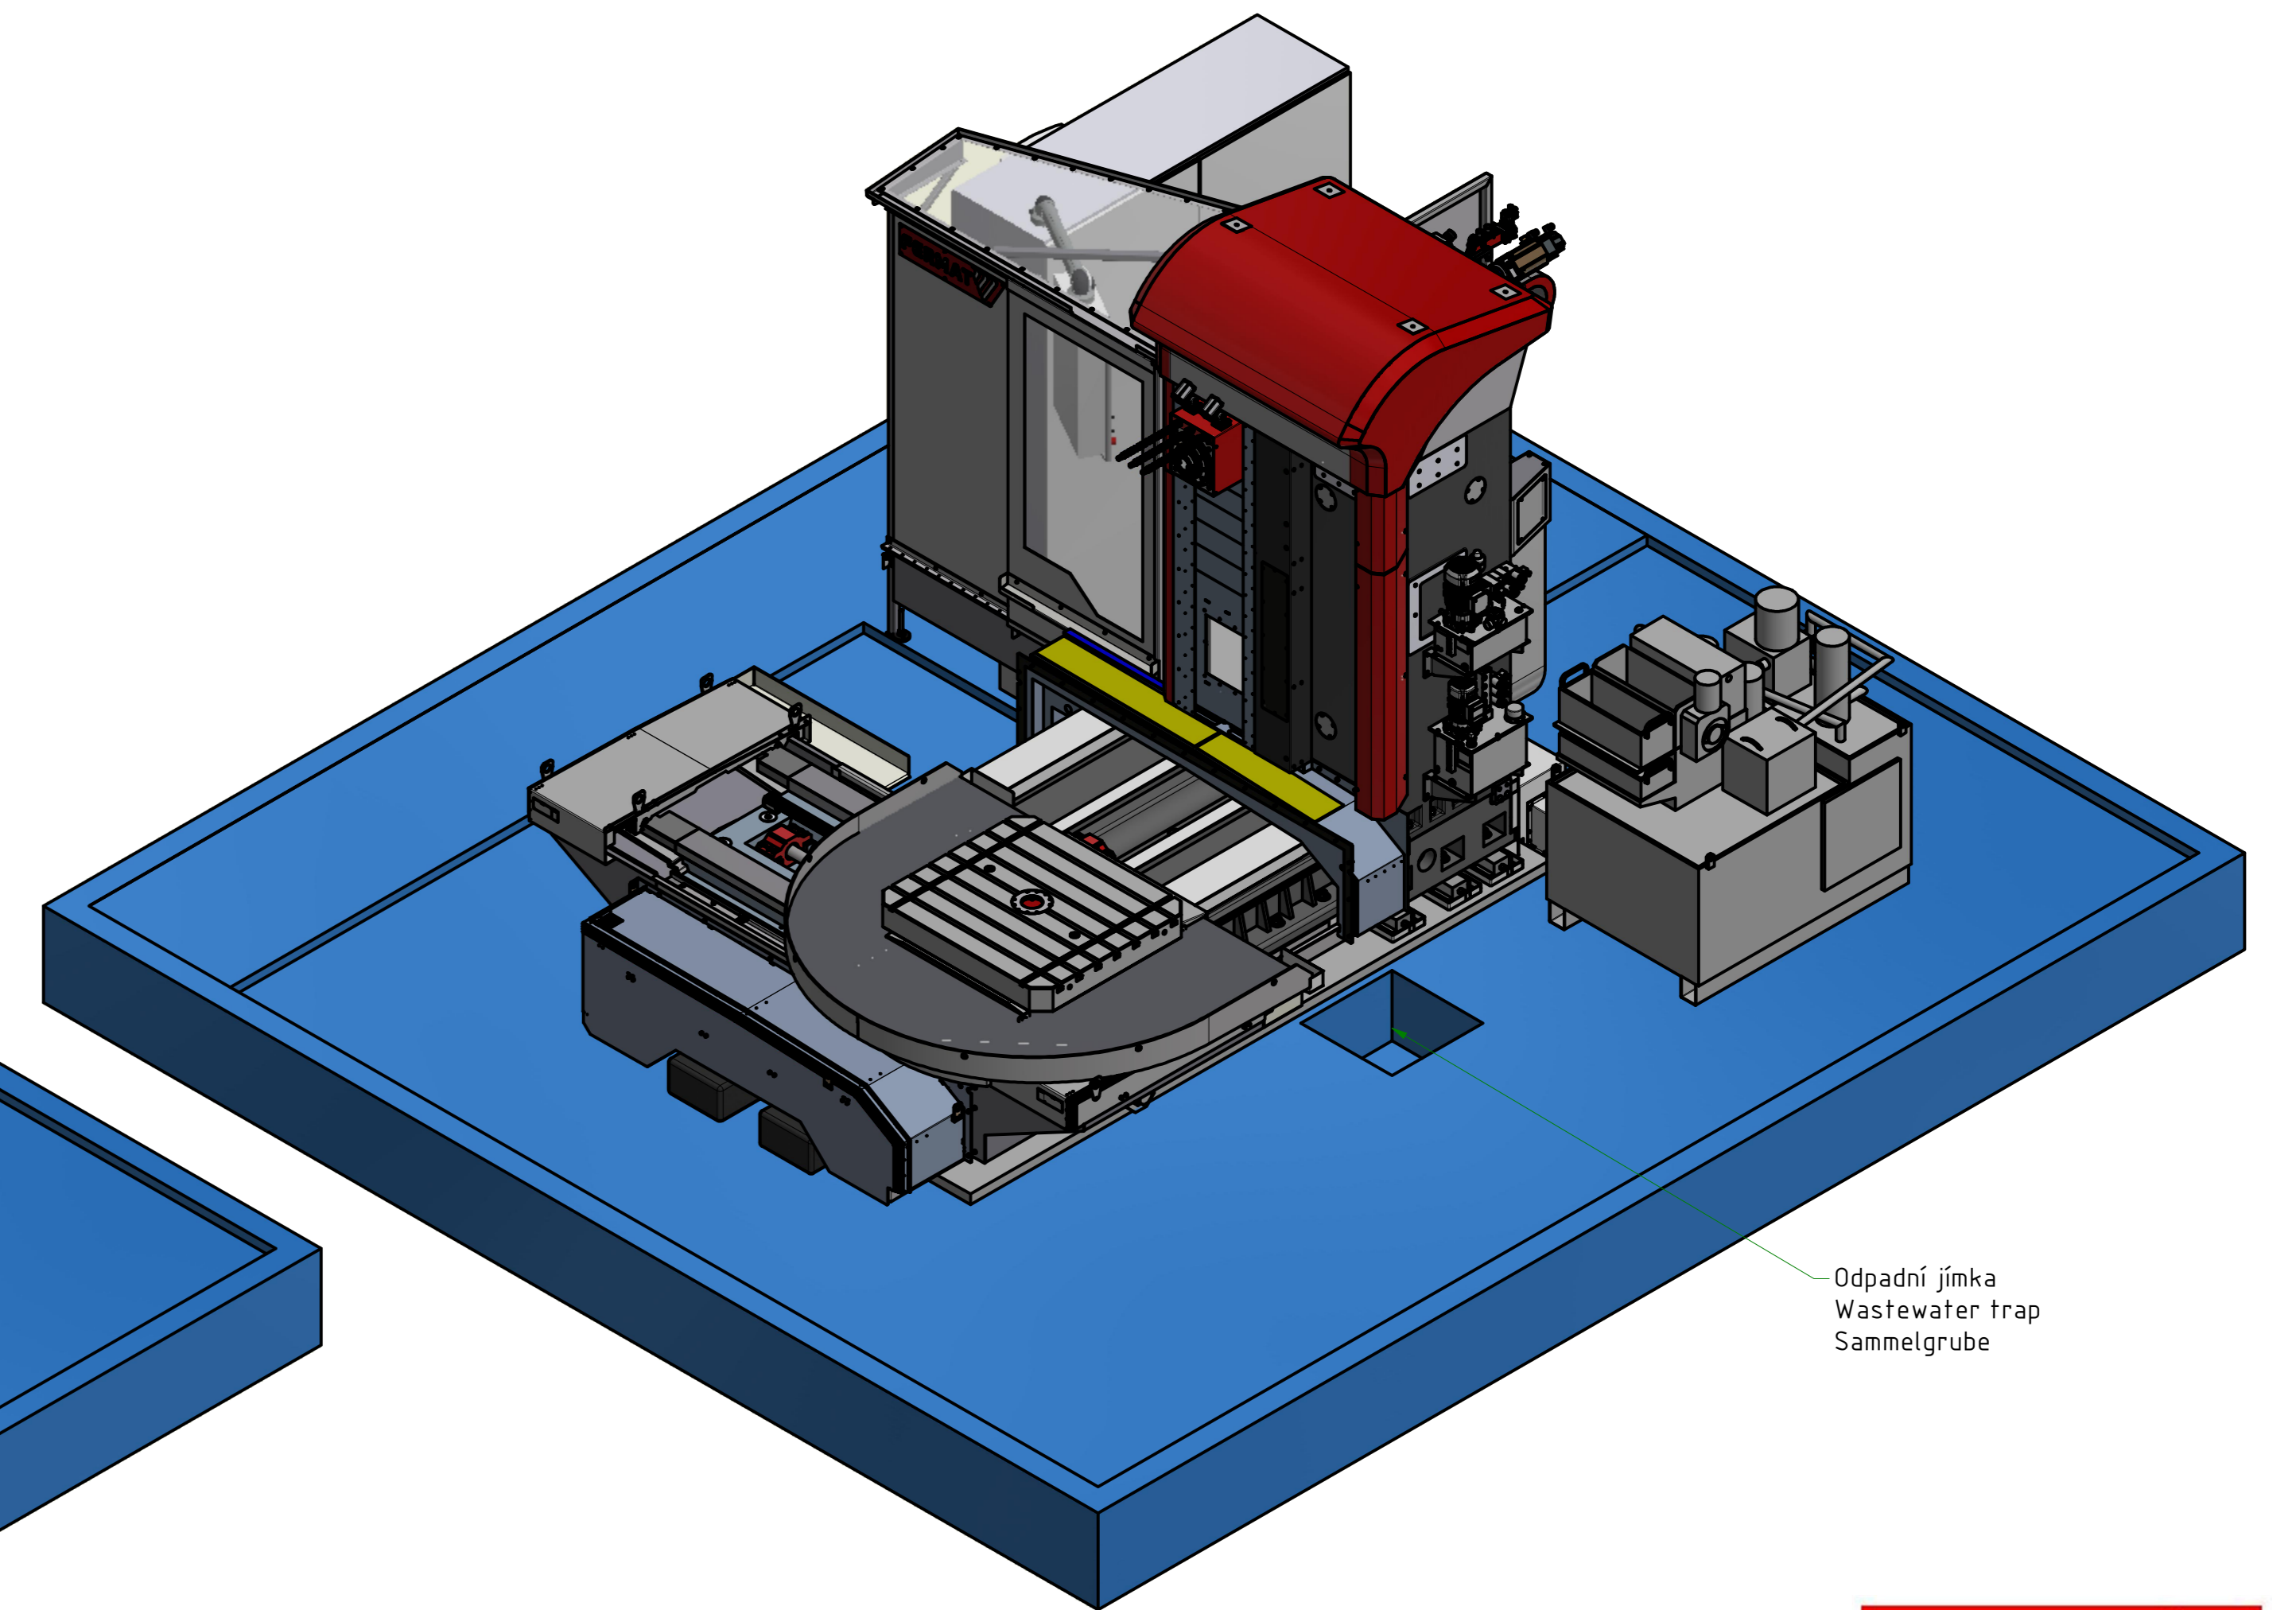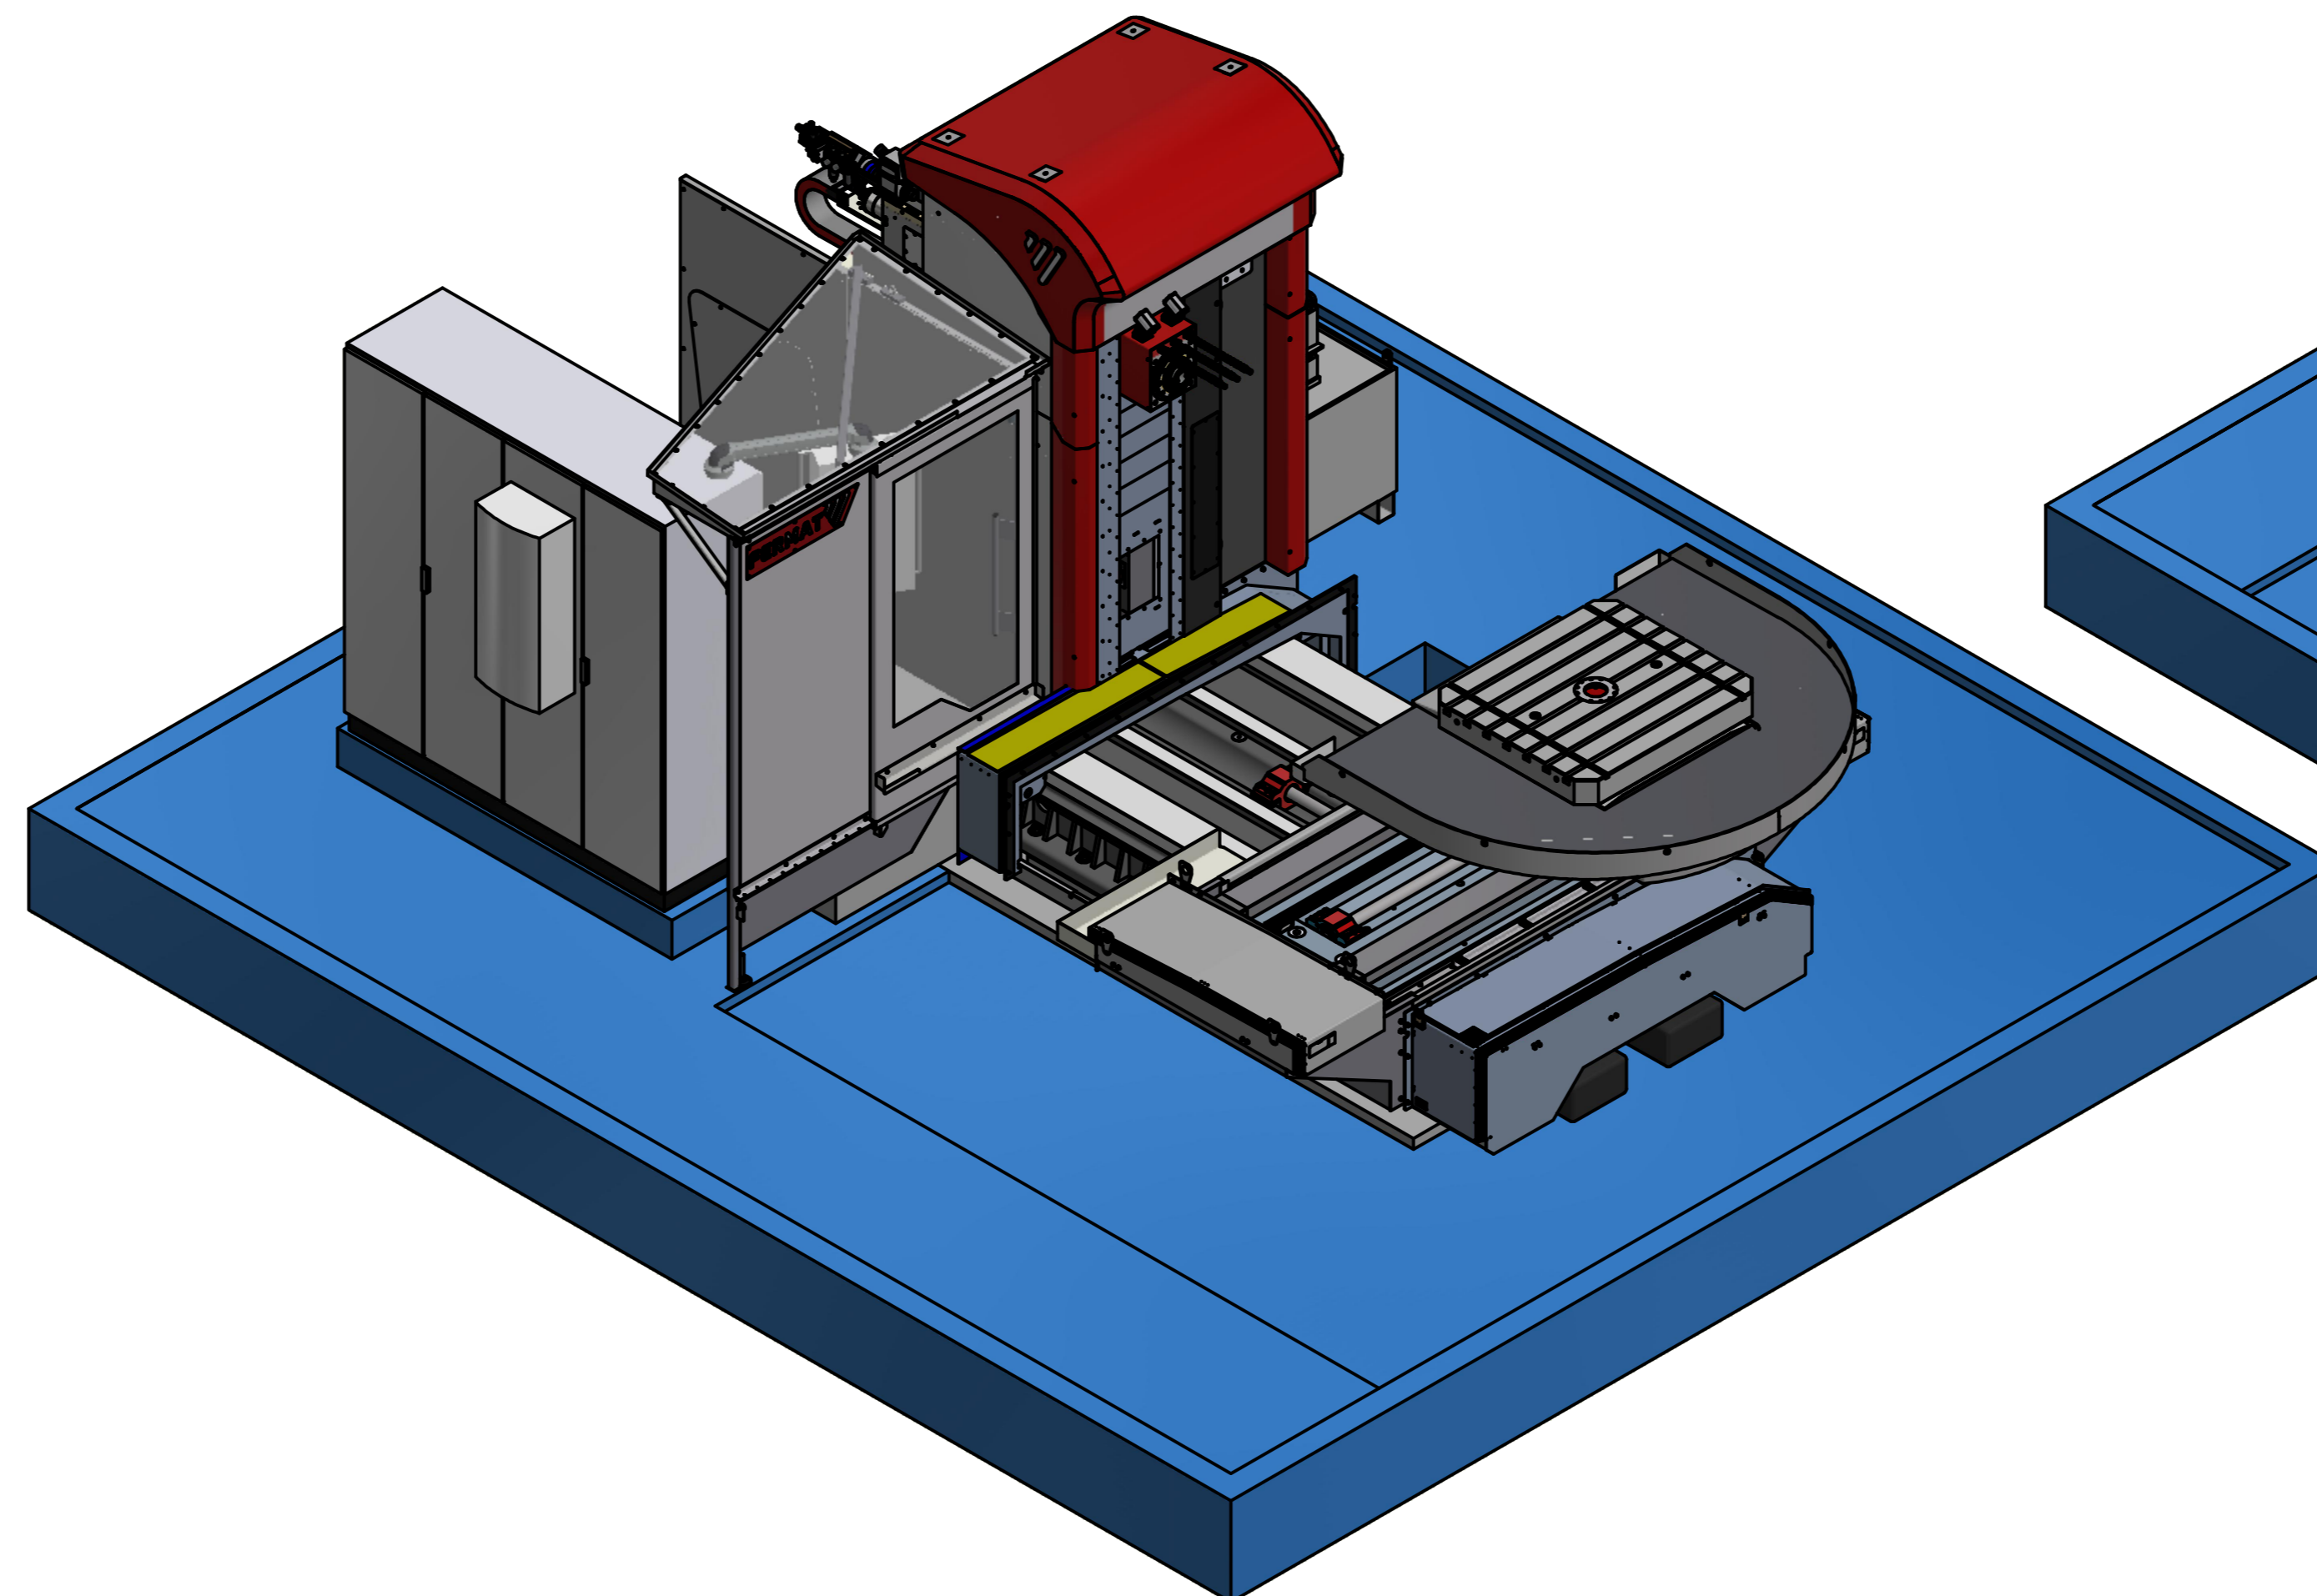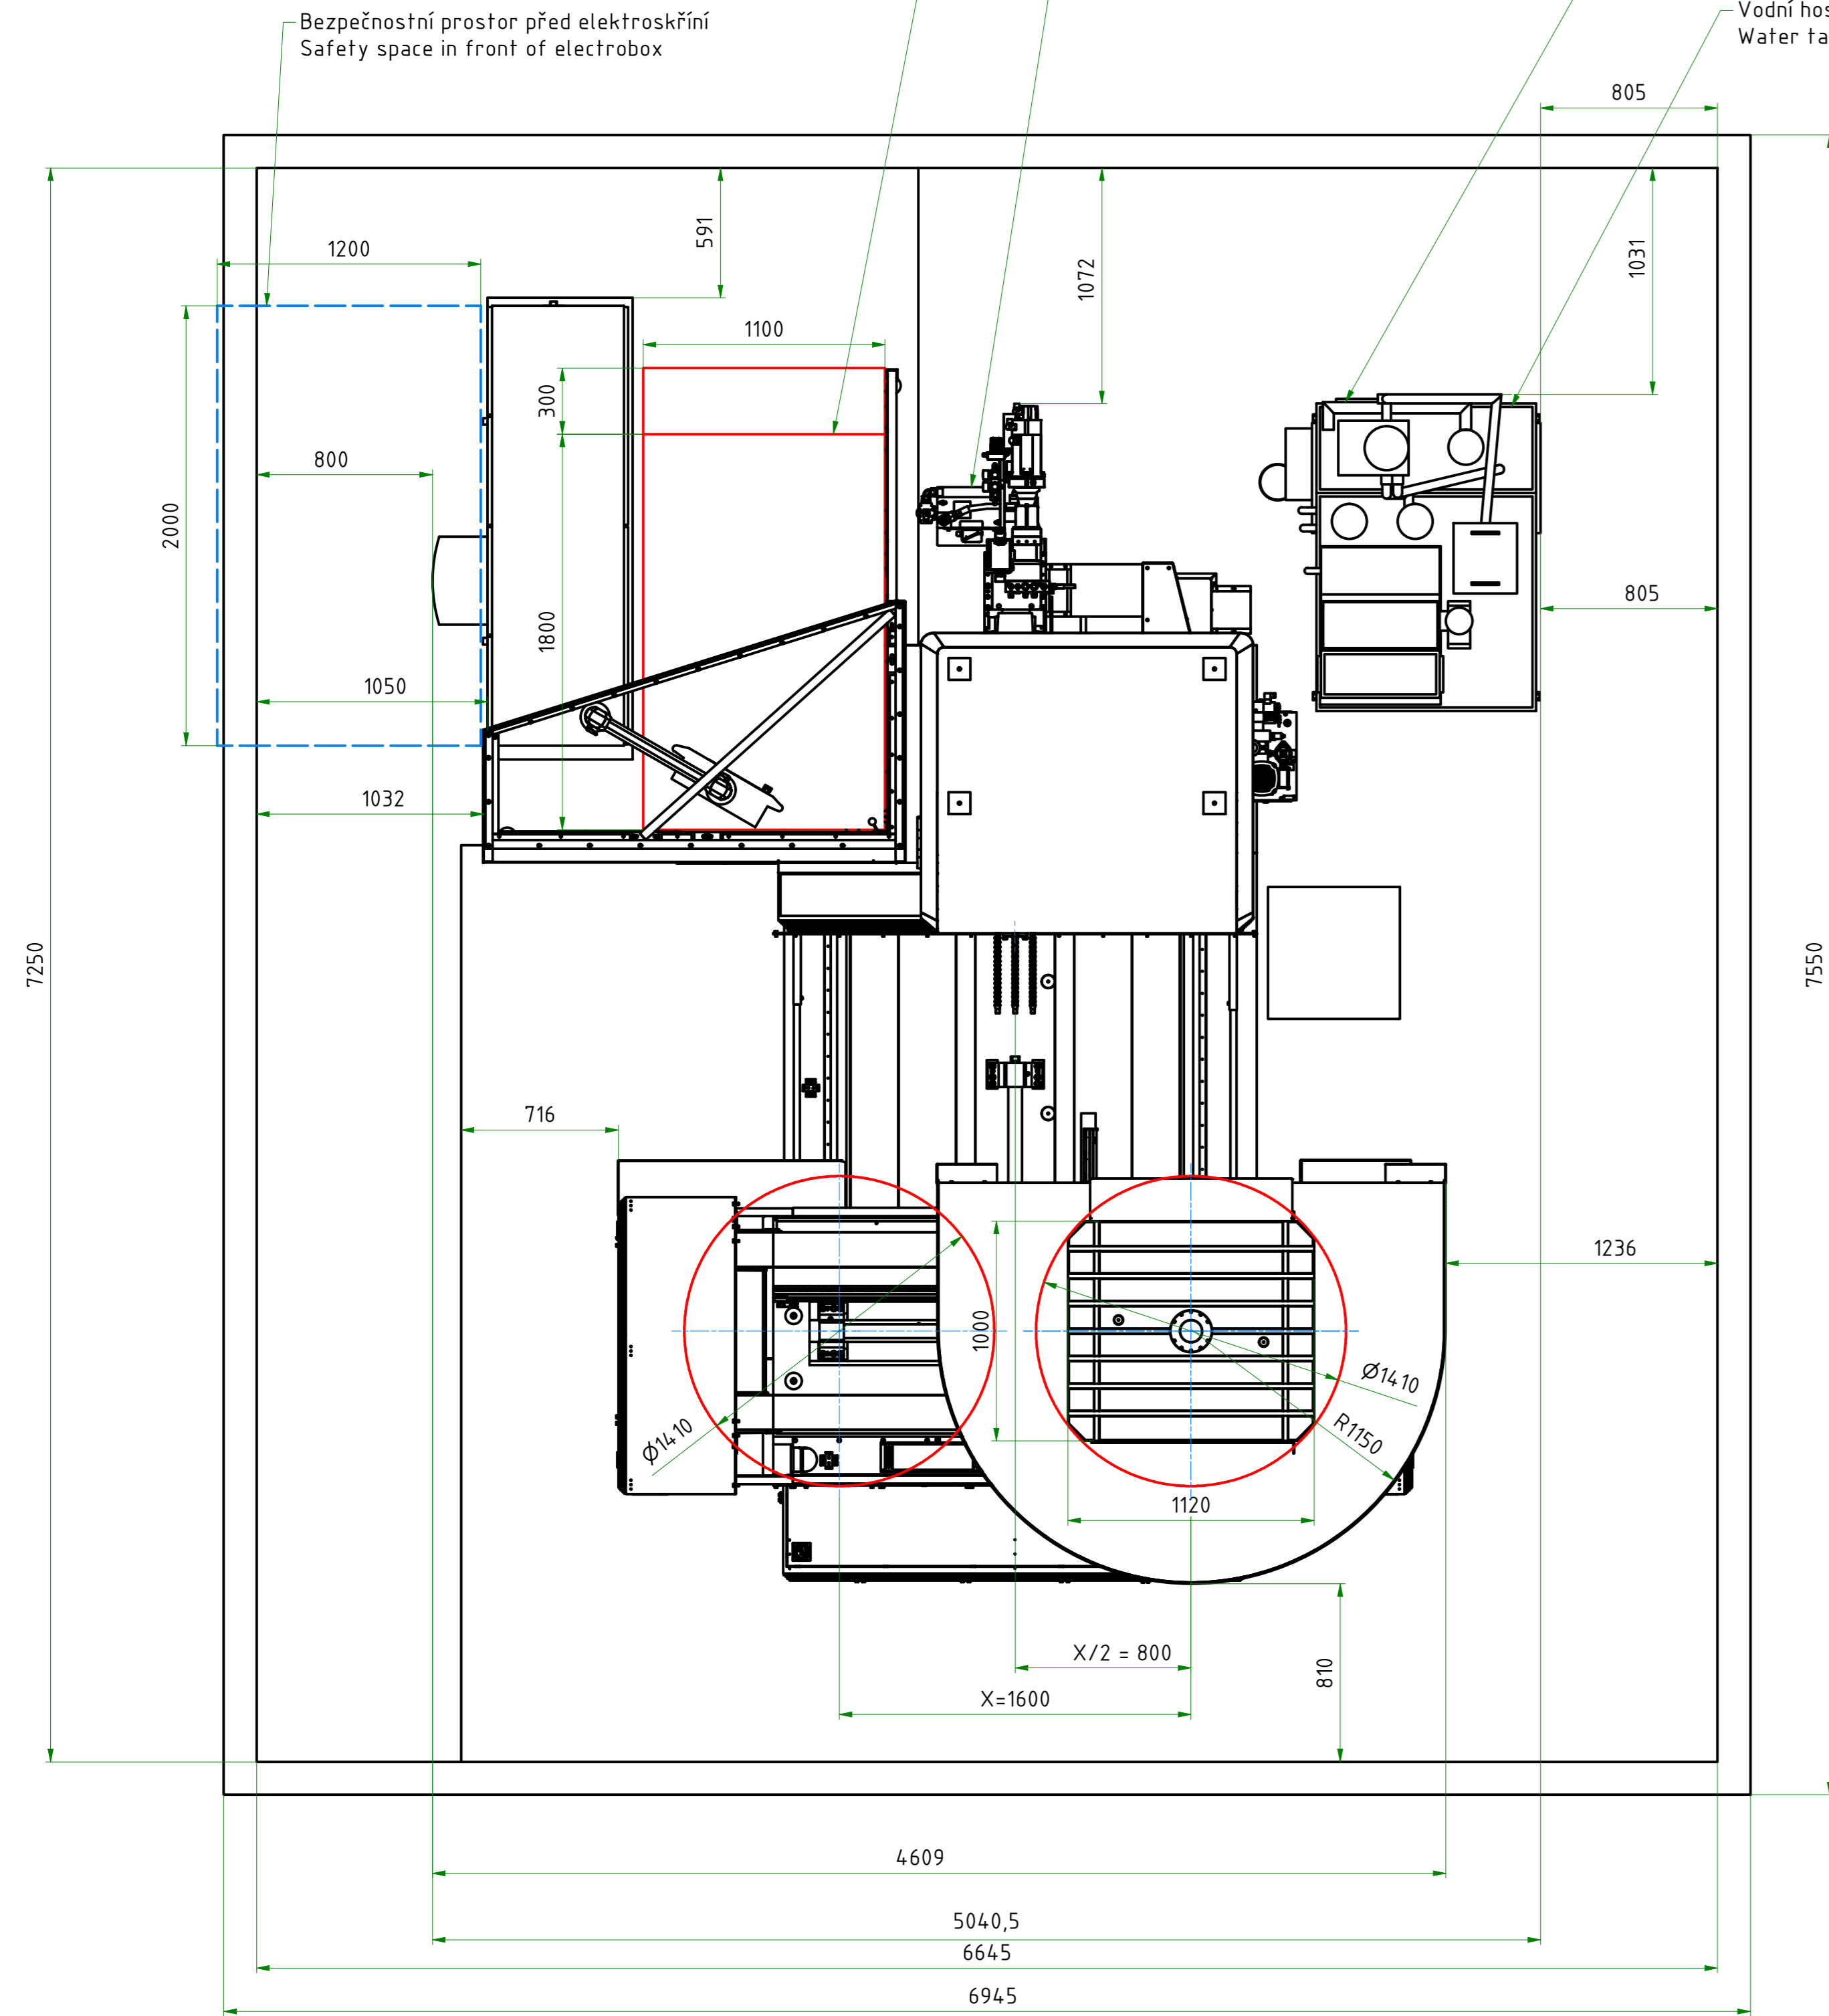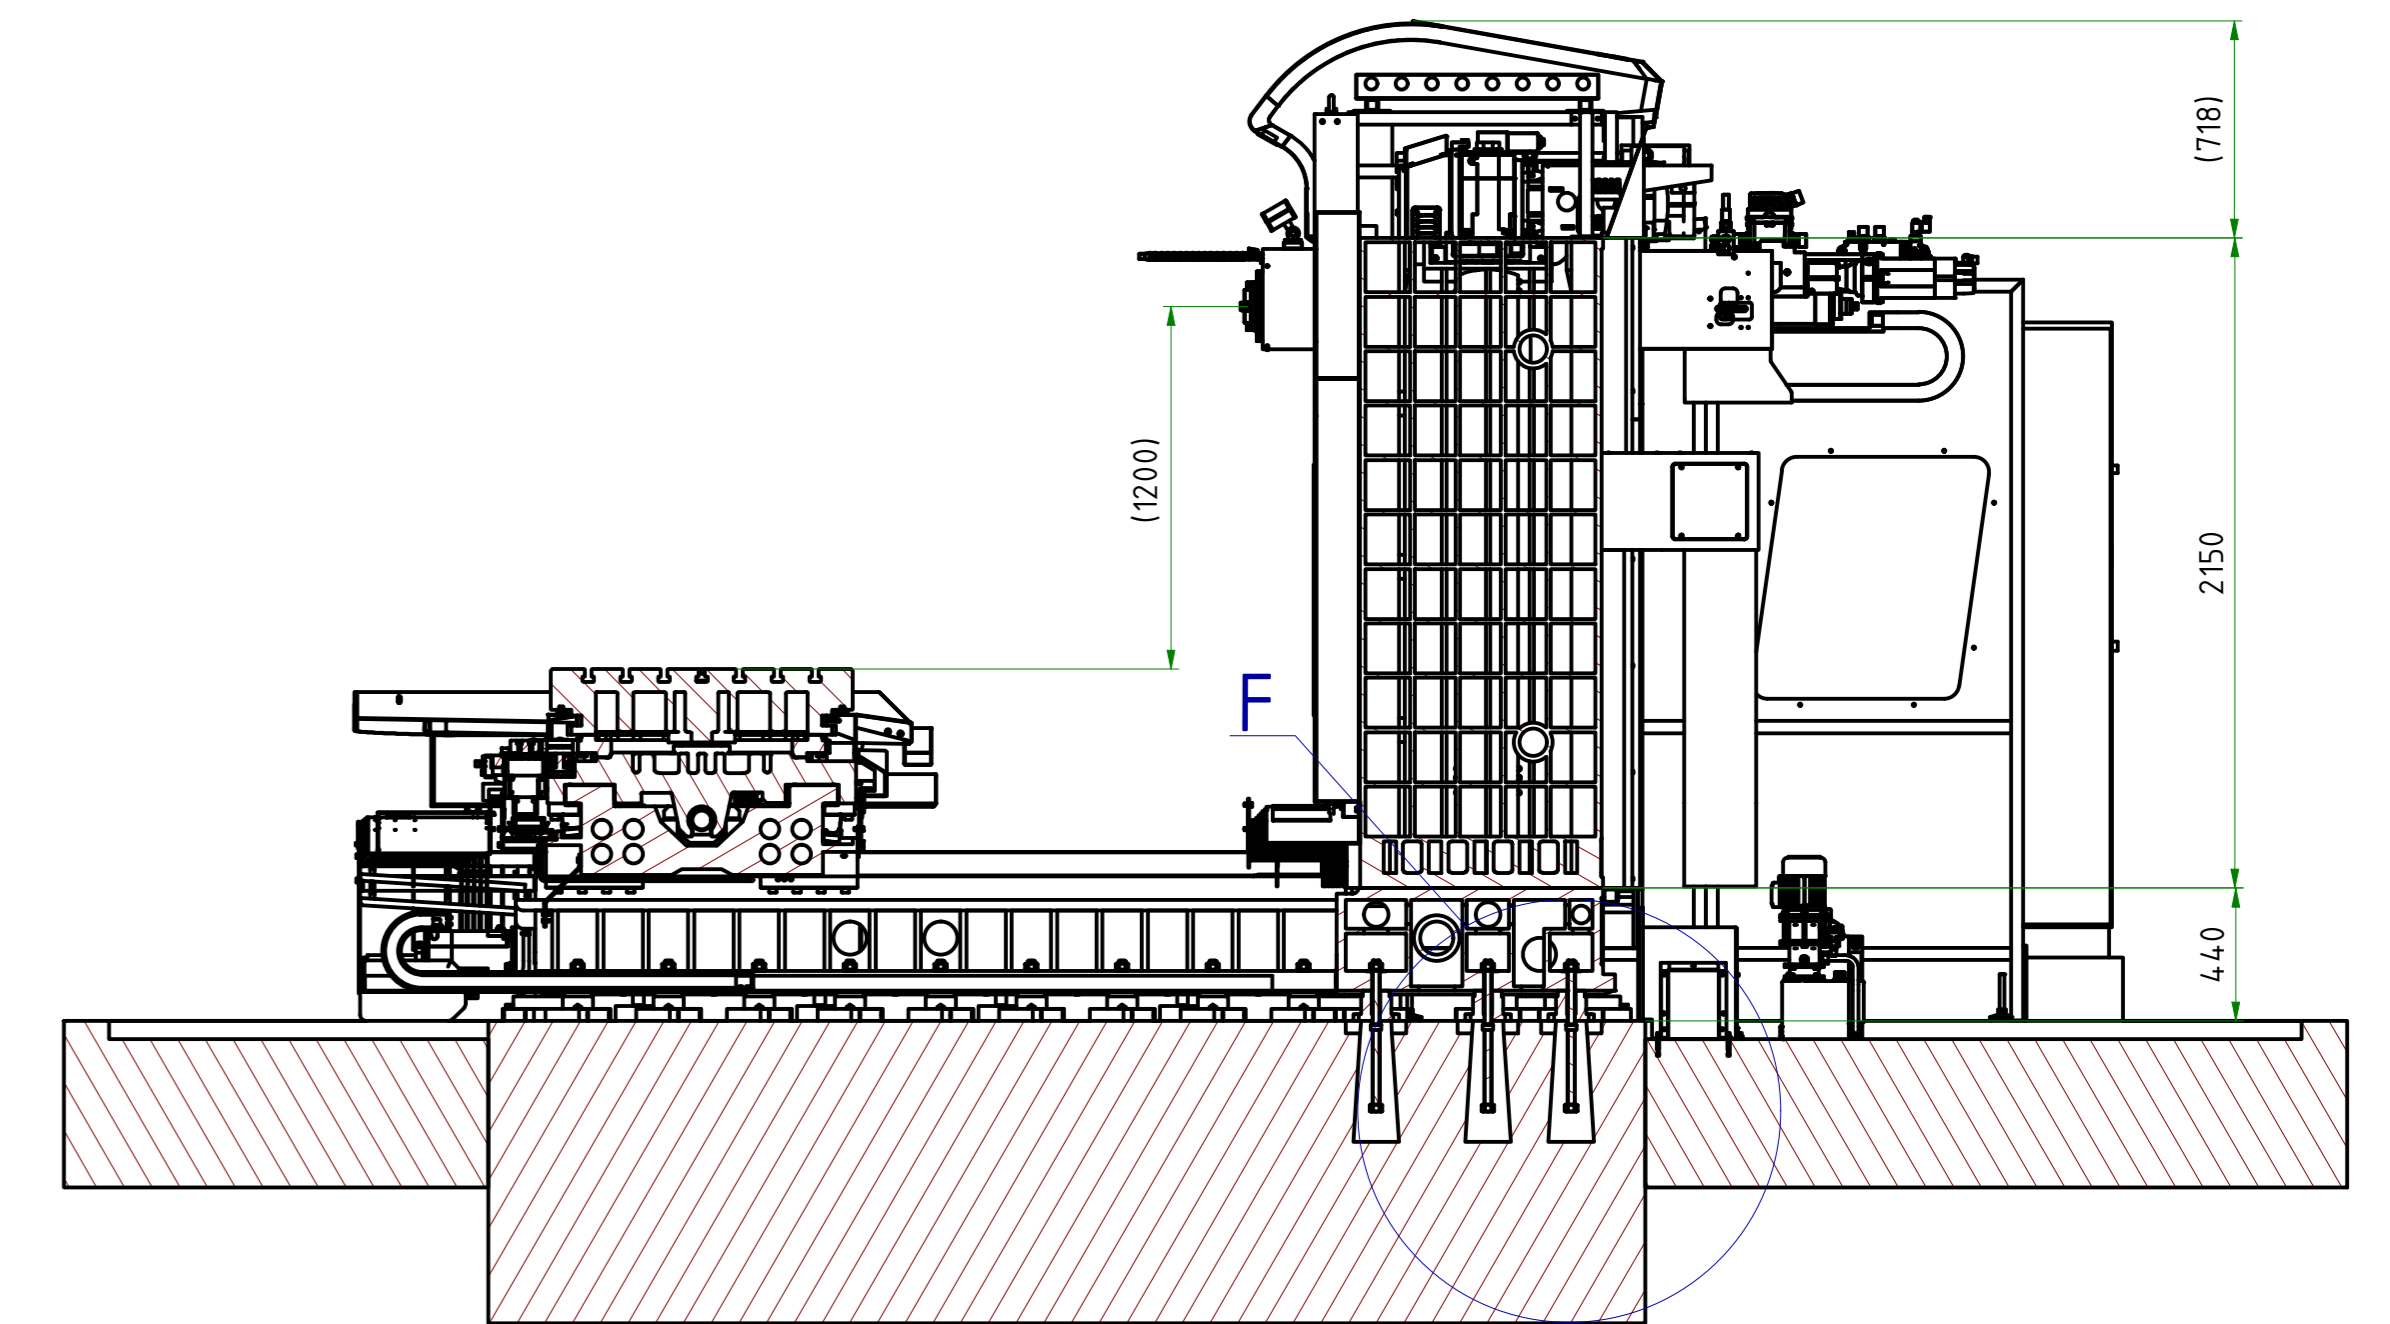

ORIGINAL

Stroj je předán bez ohrazení pracovního prostoru. Objednavatel (provozovatel stroje) se zavazuje toto ohrazení zabezpečit vlastními silami tak, aby splňovalo podmínky bezpečnosti stroje dle normy CSN EN ISO 16090-1. Bez zabezpečení pracovního prostoru dle výše uvedených předpisů pozbývá vydané ES prohlášení o shodě platnost.

The machine has been handed-over without the working area fencing. The customer (user of the machine) undertakes to provide for this fencing by his own effort, so that it will comply with the machine safety terms acc. to the standards EN ISO 16090-1. Without securing the working space according to the above-mentioned regulations, it loses EC Declaration of Conformity issued.

„Die Maschine wurde ohne Einzäunung des Arbeitsraumes übergeben. Der Besteller (Betreiber der Maschine) verpflichtet sich diese Einzäunung auf eigene Kosten so zu sichern der Normen EN ISO 16090-1.“
Ohne Sicherung des Arbeitsraumes nach den vorgenannten Vorschriften verliert er EG-Konformitätsklärung ausgestellt.

Stroj je předán bez poklopu na jímku odpadních vod a roštů kolem stroje. Objednavatel (provozovatel stroje) se zavazuje tento poklop a rošty zabezpečit vlastními silami, tak aby splňoval podmínky bezpečnosti.

The machine has been without cover on waste pit and grates around the machine. The customer (user of the machine) undertakes to provide for this cover and grates by his own effort, so that it will comply with the machine safety terms.

A		Převod provedení		3.1.2017
B		Převod provedení		3.1.2017
Verze: 1.30	Revize: -	Informative		37810 TL
Norma: ISO 8015	Normativní rozdělení: ISO 2768-mK	Převodová správa		
Kreslil: C	Schválil: A	Revize: A	Datum vydání revize: 27.10.2021	Číslo listu / Počet listů: 1 / 1
Zdeněk Šumal				
FERMAT		Název výrobce: USA	Typ stroje / Projekt: WFC 10	
[Logo]		Číslo součásti / OAD: F-06-0107	Číslo na stroji / Štítek - Serial: X1600_Y1250_Z1250_3000x1120_22HR/H12	